

OB 11025 - Nykøbing F Boligselskab - Afd. 9-11 - Hovedinspektion Version 1

Nykøbing F Boligselskab - Afd. 9-11 - Hovedinspektion, 11025 - Nykøbing F Boligselskab



Inspektion gennemført

hos:

Nykøbing F Boligselskab -
Afd. 9-11
Lindevænget 2
4800 Nykøbing F

Kunde:

Nykøbing F Boligselskab
Slotsgade 22
4800 Nykøbing F

Skema:

Hovedinspektion

Inspektionsdato:

2. maj 2024

Info:

Ordrenummer:

11025



KLASSIFICERING	FOTO NUMMER
INFO	2, 10, 12, 15
5	6, 7, 8, 9, 14
4	4, 17, 18
3	3, 11, 13, 19
2	16
1	5

Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at vurdere det generelle sikkerhedsniveau på kundens redskaber. Inspektionen er primært foretaget i henhold til udførende inspektørs professionelle vurdering med hensyntagen til gældende produktsikkerhedsstandarder på inspektionstidspunktet. Ved inspektionen er der, såfremt de vises i rapporten, benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men alene vurderet visuelt. Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere redskabets tilstand, men der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger. Redskaber med afvigelser som er opstillet inden gældende standards ikrafttræden, er ikke nødvendigvis usikre, men bør risikovurderes af ejer med henblik på udbedring.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

Forside: Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering samt en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen med en smiley, baseret på inspektørens karaktergivning af de forskellige afvigelser. Karaktergivningen er alene vejledende og ikke ansvarspådragende for inspektøren. Rapporten bør læses grundigt inden eventuelle beslutninger om lukning eller udbedring tages.

Side 2, Supplerende information: Her beskrives betingelserne for inspektionen, samt belyses risikovurderingen med smileys.

Side 3, Kontrolokumentation: Her vises et foto af det enkelte redskab. Til højre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for redskabet og afvigelsen. De efterfølgende fotos viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger. I tekstrudens øverste højre hjørne er der angivet inspektørens risikokarakter af afvigelsen. Ved fare for liv eller lemmer, gives der en rød smiley på forsiden, uagtet gennemsnitskarakteren af de samlede afvigelser. Karaktergivning til risikovurdering:

Farve	Beskrivelse	Karakter
GRØN	Ubetydelig risiko.	5
BLÅ	Acceptabel risiko. Evt. forholdsregler kan vurderes ud fra motoriske eller pædagogiske hensyn.	4
LILLA	Moderat risiko. Bør vurderes fra sag til sag, bør kun benyttes under opsyn af voksne.	3
ORANGE	Alvorlig risiko. Der bør tages forholdsregler for at fjerne truslen, bør ikke benyttes før udbedring.	2
RØD	Uacceptabel risiko. Redskaber bør afspærres og ikke benyttes før udbedring.	1





Redskabsbillede > Del-1 Redskab


Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 2

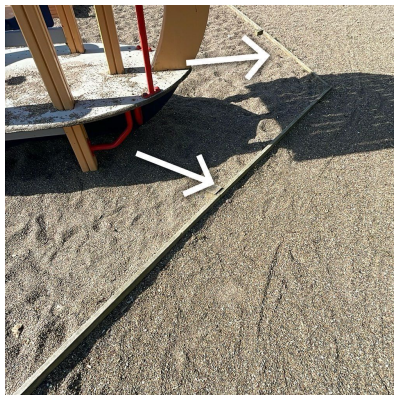

Faldrum/Stødområder

3

Der er ikke etableret et korrekt faldrum. Faldrummets udstrækning bør være mindst 150 cm. målt fra redskabets yderste hævede del.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.2.5 Faldrummets udstrækning.

Foto nummer 3



Finish

4

Finéren er flere steder i stykker og har tendens til at splintre og skabe skarpe kanter.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse

Foto nummer 4



Fælder

1

Redskabet fejler ved snarestopperprøven. Her vist med prøvningsudstyr.

Der er en snarestropfælde mellem hvert bræt.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj + Anneks D pkt. 3
Fastklemning af tøj.

Foto nummer 5



Redskabsbillede

Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 6



Redskabsbillede

Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 7



Redskabsbillede > Vipper

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 6:2017+AC2019 Vipper

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 8



Redskabsbillede > Vipper

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 6:2017+AC2019 Vipper

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 9



Redskabsbillede > Gynger

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 2:2017+AC:2019 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 10



Faldrum/Stødområder

3

Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2 Stødabsorberende legepladsunderlag.

Foto nummer 11



Redskabsbillede > Gynger

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 2:2017+AC:2019 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 12



Specifikke Redskaber > Gynger

3

Dækgynger skal have en minimumsfrihøjde på 35 cm målt til plant underlag, her er dette krav ikke opfyldt.

EN 1176 del 2 pkt. 4.2. Frihøjde

Foto nummer 13



Redskabsbillede > Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 14



Redskabsbillede > Rutschebaner

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 15



Fælder

2

Der er registreret fingerklemfælder. Ved højder over 100 cm over et potentielt stødområde, eller hvor brugeren er udsat for en tvungen bevægelse, skal huller og åbninger ikke have en diameter imellem 8-25 mm.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre.

Foto nummer 16



Vedligeholdelse

4

Denne redskabsdel er løs og skal efterspændes.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 17



Vedligeholdelse

4

Denne redskabsdel er løs og skal efterspændes.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 18



Faldrum/Stødområder

3

Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2 Støddabsorberende legepladsunderlag.

Foto nummer 19

OB 11025 - Nykøbing F Boligselskab - Afd. 9-11 - Hovedinspektion Version 1

Nykøbing F Boligselskab - Afd. 9-11 - Hovedinspektion, 11025 - Nykøbing F Boligselskab



Opgaven blev udført af: Mads Holger Strander Sinding - Tlf. +45 70 70 78 17

Tak fordi I valgte os som jeres uvildige inspektionsvirksomhed!

Næste årlige inspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato, idet denne rapport kun er gældende i 1 år.

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk

Vi ses forhåbentligt næste år.

Inspektørens underskrift til verificering af denne rapport:

- Underskrift

2. maj 2024

Dato

